

Werkorder : 154731
**Hoogwater juli: Taskforce aanbrengen
kering in buffer**



Gemeld door [REDACTED] op 22-JUL-2021

Object :	95144.1		
Omschrijving :	Causermolen RWB Comp 1		
Locatie :			
Type :	Eigen Waarneming		
Afdeling :	ABH		
Werkprioriteit :	URG1 - Binnen 1 week		
Status :	08 Voltooid		
Gepl. begindatum :	22-JUL-2021	Toegewezen aan :	[REDACTED]
Gepl. einddatum :	29-JUL-2021	Tijdschrijfcode :	
		Boekingscode :	10100034

Kenmerken object

Compartment oppervlakte	8639	Compartment volume	13624
Infiltratie vrz aanwezig		Bodem afdichting aanwezig	
Compartment aantal		Status object	gerealiseerd
Primair/secundair	Primair	Plaatselijke aanduiding	
Oppervlakte	8639.17385	Volume totaal	

Kenmerken werkorder

Fractie nat of droog		Type Profiel	
Lengte	32 M	Hoogte	5 M
Inhoud	M ³	Breedte	M
Puin aanwezig		Afvoeren materiaal	
KLIC melding uitvoeren	Ja	Bemonsteren van de grond	Ja
Benodigd materiaal		Inzet type machine	
Postcode	6416 Heerlen	Adres	Causermolenweg

Opmerkingen

Weghalen en afvoeren diverse bomen (15) in verband met aanbrengen nieuwe kering buffer

Versneld Ecologisch advies nodig!! Benodigdheden; zware Rupskraan met sorteerknijper, grote zaag (doorsnee variërend van 0,3 tot ca 1 meter)

Opmerkingen; hout afvoeren afvoeren, knijperwagen kan beperkt ter plaatse komen, Locatie/ adres ; Causermolenweg postcode 6416 Heerlen

Voor aanvang contact opnemen met inspecteur;

[REDACTED]
Vakspecialist
watersystemen en aanspreekpunt

[REDACTED]
Aanbrengen nieuwe keerwand ca35meter lang en 5 meter hoog, juiste hoogtes uitmeten door landmeters.

Werkorder : 154731
**Hoogwater juli: Taskforce aanbrengen
kering in buffer**



Gemeld door [REDACTED] op 22-JUL-2021

Bestaand talud afgraven en ca 1 meter uitgraven. Dikke klei in lagen aanbrengen en goed verdichten ca 1000M3

Wand dient gemaakt te worden met dikke klei, Profiel is aangegeven in toegevoegd rapport.

Tevens verplaatsen van bypass en overstort voorziening. Overstort maken van basaltblokken aangebracht in gestabiliseerd zand beton mengsel. profiel zal worden aangeleverd. Het aanbrengen van de nooddijk is uitgevoerd met klei.


Het verder inrichten aanpassen moet nog gebeuren.

Nieuwe overloop maken met Basalton moet nog uitgevoerd worden, werkorder opnieuw opgezet is status gereed voor uitvoering.

202105527 C00836 leenaerts exploitatie born bv 430907.10100.10100033 oh watergang ker/kw / calamiteiten waters rg154731 wzh

202105530 23-8-2021 3.790,71 2101385 30-9-2021 rg154731 kering cauermolen rwb C00836 leenaerts born bv 430907 oh watergang ker/kw 10100 calamiteiten waters 10100033

Documentcode	Beschrijving
22376	cauermolen kering_202107221144.pdf

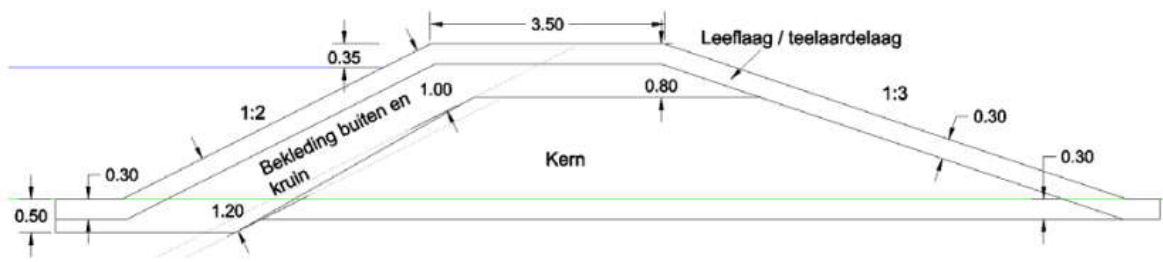

Figuur 3-2: Opbouw dam (schetsmatig)





